

Itautec

I INSTRUÇÃO p/ EXECUÇÃO DE ALTERAÇÃO DE PRODUTO I
I IEAP (RETROFITE) I

código =====
I MIC.30P.AFW.33/88

produto: PC IS 30 PLUS | módulo:
código : todas as configurações | código:

I_I IND/LeC I_XI OBR/LeC I_I NOB/LeC |
I_I IND/LAB I_I OBR/LAB I_I NOB/LAB | IXI para EXECUÇÃO
I_I IND/CPO I_I OBR/CPO I_I NOB/CPO | I_I para CONHECIMENTO

MOTIVO DA ALTERAÇÃO =>

Correção dos problemas no Módulo de Jig de Teste , no timing do 8259 e na geração do caracter do ALT 255 .

MATERIAIS ENVOLVIDOS =>

2 EPROMs 27128-20 # BIOS IS 30 PLUS # V1.0 R.03

CHECKSUMS = CI72: 5B8E / CI98: 4542

ETIQUETAS SUPERIOR =>

BIOS IS 30 PL	BIOS IS 30 PL
PCI CI-72	PCI CI-98
V1.0 R03 5B8E(2)	V1.0 R03 4542(2)

INSTRUÇÕES PARA A EXECUÇÃO =>

Trocar as EPROMs dos CIs 72 e 98 pela versão atual (V1.0 R.03 de 25.11.88)

OBSERVAÇÕES E CUIDADOS ESPECIAIS =>

* realizar o retrofite à medida das ocorrências , em campo e em laboratório .

* nome dos arquivos na BIBLIOTECA DE FIRMWARE : CI72 : IS10031 BIO
CI98 : IS10032 BIO

* deverão ser utilizadas somente EPROMs do tipo 27128-20 (ITAUCOM) . As EPROMs INTEL 27128 , NEC 27128D e ELEBRA 27128A não devem ser utilizadas pois possuem tempo de acesso de 250 nseg , ocasionando problemas de travamento no Micro .

parque previsto para a alteração : ----	produtos
prazo previsto para a alteração : ----	dias

DATA INÍCIO : 22/12/88

ORIGEM DA INFORMAÇÃO

ACIONADO POR

SEGUIE ANEXO ? :

área: GSO/DSTC

22/12/88

área: GSI/DSTC

22/12/88

sim: I_I [__]

não: I_XI

nome: Dermeval N.Oliveira

nome: Silvio Luiz Guerini