

Documentação de Produto

OBJETO FONTE PC 86 PROCEDIMENTO DE TESTES

PROJETO CLAUDIO JOSÉ GIOMETTI

APROVAÇÃO

Itautec

OBSERVAÇÕES

Reprodução Proibida

80-171

CENTRO DE TREINAMENTO
DEPTO. DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ITAUTEC

PROIBIDA A REPRODUÇÃO
TOTAL OU PARCIAL DESTA IMPRESSÃO

			/	/
			/	/
			/	/
01	LIBERAÇÃO PARA PRÉ-SÉRIE	Claudio	21	/03/88
NR	REVISÃO	APROVAÇÃO		

DOCUMENTAÇÃO DE PRODUTO

Objeto

Fonte PC 86

II) PROCEDIMENTO DE TESTES

1. Conecte a entrada da fonte a um Variac CA 0-240V protegida por fusíveis de 2,0 A em cada uma das fases.
2. Com a fonte desligada ajuste 115 Vac \pm 15%. Selecione a fonte na configuração 110 V.
3. Gire o potenciômetro R35 no sentido anti-horário até o final da excursão e depois dê cerca de 10 voltas no sentido horário. Conecte o sensor remoto na carga +SR em +5V e -SR em GND regulada para aproximadamente 3A.
4. Ligue um ventilador refrigerando a fonte e ligue-a, através do potenciômetro R35 ajuste 5,050V \pm 0,01V na saída +5V, ajuste 3A corretamente e meça as demais tensões sem carga mas com tensão de entrada de 115Vac. As tensões devem ter aproximadamente os seguintes valores \pm 5%.

+12V	12,07V
-12V	-12,10V
+40V	39,3V
+90V	95,9V

5. Testes com carga fixa e tensão de entrada 115Vac.

5V	6A
12V	3A
-12V	0,3A
40V	850mA
90V	40mA

Ligue a fonte e ajuste o potenciômetro R35 para 5,050V \pm 0,01V.

Em todas as situações que serão descritas para teste abaixo, as tensões não devem variar mais do que:

+5,050V	\pm 0,05V
+12V	\pm 5%
-12V	\pm 10%
40V+	\pm 10%
90V+	\pm 15%

> Posição 1

DOCUMENTAÇÃO DE PRODUTO

Objeto

Fonte PC 86

- a) Através do Variac varie a tensão de entrada entre 98 Vac e 132 Vac, as tensões devem estar dentro da posição 1;
 - b) Através de R35 eleve a tensão de saída do +5V até que a proteção de sobretensão atue, quando então a fonte deve desarmar. Esta tensão deve estar entre 5,8 e 6,8 V. Desligue a fonte, aguarde 3s, retorne P01 ligue a fonte e ajuste 5,05V \pm 0,01V;
 - c) Ligue a fonte e dê um curto na carga do +5V. A fonte deve desligar, aguarde 3s ligue-a novamente, ela deve retornar para a posição 1;
 - d) Dê curto nas demais tensões exceto na de 90V à menos que a JIG esteja preparada;
 - e) Ajuste o Variac para 220VAC, selecione a fonte para esta tensão, ligue-a. Deve estar dentro da posição 1;
 - f) Varie a tensão entre 187 e 257VAC. Deve permanecer na posição 1.
6. Testes com carga variável.

Para qualquer variação de carga do quadro abaixo os valores devem permanecer dentro da posição 1, inclusive em relação da regulação cruzada (carga) e tensão de entrada 115 VAC \pm 15% e 220 VAC \pm 15%

Teste a fonte para as 3 situações abaixo:

5V 3A	5V 6A	5V 12A
+ 12V 0A	+ 12V 1A	12V 5A
- 12V 0A	- 12V 0A	-12V 0,3A
+ 40V 850mA	+ 40V 850mA	+ 40V 850mA
+ 90V 40mA	+ 90V 40mA	+ 90V 40mA

DOCUMENTAÇÃO DE PRODUTO

Objeto

Fonte PC 86

7. O Ripple máximo para qualquer dos testes acima é:

+5V	100mV
+12V	200mV
-12V	200mV
+40V	800mV
+90V	1,5v

esses valores devem ser medidos com osciloscópio ajustado e aterrado com a ponta perfazendo o menor caminho entre a tensão positiva e seu terra.

8. Burn-in.

Com as cargas: 5,05V \pm 0,01V com 12A
+12V com 3A
-12V com 0,5A
+40V com 800mA
+90V com 50mA

Meça todas as tensões, deixe ligado por 1 hora na caixa com ventilador, com qualquer tensão especificada 115VAC \pm 15% ou 220VAC \pm 15%.

As tensões não devem ser variado mais que:

Posição 1

Após as medidas dê curto em qualquer das tensões, menos na de 90V caso a jib não estiver adequada, espere 3s ligue-a. Nada deve ter acontecido.

9. Fim do Teste